

PROFESSIONAL POWER TOOLS




metabo[®]
work. don't play.

KNSE 12-150



Manual de utilizare

Made in Germany

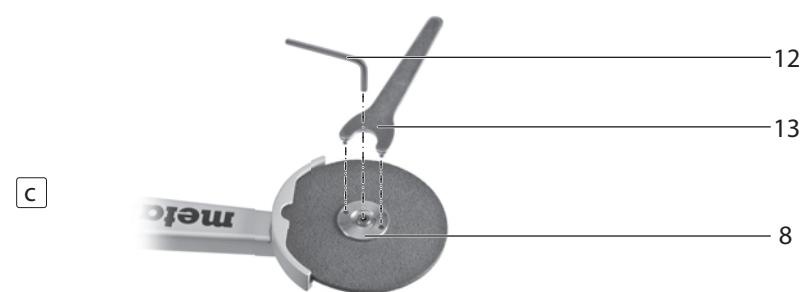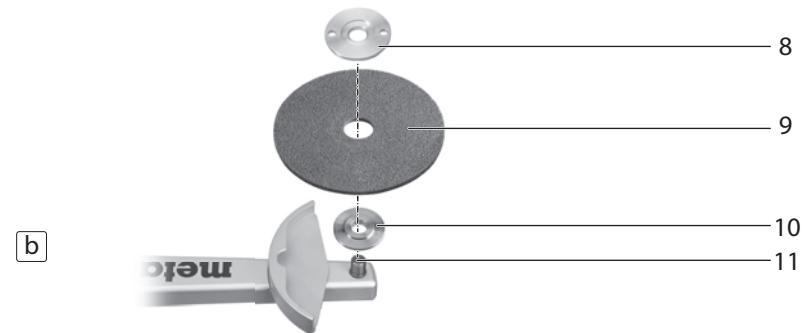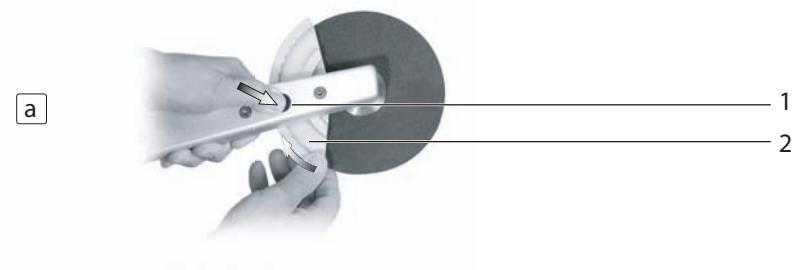

	KNSE 12-150 Serial-Number: 02133...	
D _{max}	mm (in)	150 (6)
t _{max1} ; t _{max3}	mm (in)	3; 6 ($\frac{1}{8}$; $\frac{1}{4}$)
M / I	- / mm (in)	M 14 / 15 ($\frac{19}{32}$)
n	min ⁻¹ (rpm)	1300 - 4000
P ₁	W	1200
P ₂	W	720
m	kg (lbs)	3,3 (7.3)
a _{h,P} / K _{h,P}	m/s ²	2,5 / 1,5
L _{pA} / K _{pA}	dB(A)	87 / 3
L _{WA} / K _{WA}	dB(A)	98 / 3

 EN 60745
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU

 2013-03-19
Volker Siegle

Director ingineria si calitatea produselor
Responsabil pentru documentatie
Metabowerke GmbH, 72622 Nuertingen, Germany

Manual de utilizare

1. Declaratie de conformitate

Declaram pe proprie raspundere ca sfezuitoarele pentru cordoane de sudura corespunde normelor si directivelor mentionate la pag. 3.

2. Utilizarea corespunzatoare

Masinile, dotate cu accesorii Metabo originale, sunt destinate sfezuirii de metale fara lichid de racire.

Nu pot fi utilizate cu discuri de polizat sau debitat.

Nu sunt destinate polizarii, sfezuirii cu hartie abraziva, prelucrarii cu perii de sarma sau debitarii.

Pentru daunele produse in urma utilizarii necorespunzatoare raspunde numai utilizatorul.

Se vor respecta recomandarile de protectie a muncii general recunoscute precum si instructiunile de siguranta anexate.

3. Instructiuni generale de siguranta



Respectati paragrafele din text marcate cu acest simbol pentru propria dvs. siguranta si pentru protectia masinii dvs.!



AVERTIZARE - Pentru a diminua pericolul de ranire, cititi cu atentie manualul de utilizare.



AVERTIZARE - Cititi toate instructiunile si recomandarile de siguranta. Nerespectarea sau omisiunea acestor instructiuni sau recomandari poate provoca electrocutare, arsuri si/sau raniri grave.

Pastrati instructiunile si recomandarile de siguranta pentru consultare ulterioara.

Transmiteti masina altor utilizatori numai insotita de intreaga documentatie.

4. Instructiuni speciale de siguranta

4.1 Instructiuni de siguranta pentru operatiile de polizare, sfezuire cu perii de sarma si taiere cu discuri de debitat:

a) Aceasta masina electrica se utilizeaza ca masina de lustruit. Respectati toate instructiunile de siguranta, recomandarile, prezenterile si datele care insotesc masina. Nerespectarea urmatoarelor instructiuni si recomandari poate duce la electrocutare, incendii si/sau raniri grave.

b) Aceasta masina nu este destinata polizarii, sfezuirii cu hartie abraziva, prelucrare cu perii de

sarma si debitare.

Utilizarea masinii in aplicatii pentru care nu este destinata poate genera pericole si raniri grave.

c) **Nu utilizati accesorii nerecomandate si ne-agregate de fabricant in mod special pentru aceasta masina.** Simplul fapt ca puteti fixa un accesoriu pe masina nu garanteaza utilizarea acestuia in conditii de siguranta.

d) **Turatia maxima admisa pentru scula utilizata trebuie sa fie cel putin egală cu turatia maxima specificata pe masina.**

Accesoriile cu turatii mai mari decat cea admisa se pot rupe si pot fi aruncate din masina.

e) **Diametrul exterior si grosimea sculei utilizate trebuie sa corespunda dimensiunilor masinii dvs.** Sculele cu dimensiuni necorespunzatoare nu pot fi acoperite si/sau controlate corespunzator.

f) **Discurile de polizat sau alte accesorii trebuie sa se potriveasca perfect pe axul de fixare a masinii.** Sculele care nu se potrivesc perfect pe axul de fixare a masinii se rotesc neuniform, vibraza foarte puternic si pot duce la pierderea controlului.

g) Nu utilizati scule deteriorate.

Inainte de utilizare verificati daca discurile abrazive nu sunt aschiate sau rupte si daca periile de sarma nu au fire desprinse sau rupte.

Daca masina sau accesorile cad pe pardoseala verificati daca nu s-au deteriorat si utilizati o scula nedeteriorata.

Dupa ce verificati si montati o scula, pastrati o distanta corespunzatoare fata de scula in rotatie (atat dvs. cat si alte persoane aflate in apropiere) si lasati masina sa functioneze timp de un minut la turatia maxima.

Sculele deteriorate se rup in cele mai multe cazuri in cursul acestui test.

h) Utilizati echipamente de protectie.

In functie de aplicatie utilizati protectie integrala pentru fata, pentru ochi sau ochelari de protectie. In functie de operatia efectuata utilizati masca anti-praf, antifoane, manusi de protectie sau sort de protectie care sa va protejeze de contactul cu particulele de material. Protejati-v-a ochii de corpurile straine aruncate in timpul diferitelor operatii efectuate. Masca anti-praf sau de respirat trebuie sa filtreze praful sau pulberile rezultante in urma prelucrarii unor materiale. Daca va expuneti timp indelungat unui nivel crescut de zgomot, va puteti pierde auzul.

i) **Asigurati distanta suficienta intre alte persoane si zona dvs. de lucru.**

Fiecare persoana care patrunde in zona de lucru

trebuie sa poarte echipament de protectie.
Fragmente din materialul prelucrat sau din sculele rupte pot fi aruncate si pot provoca raniri si in afara zonei imediate a spatiului de lucru.

j) **Tineti masina de suprafetele izolate ale manerului cand efectuati lucrari in cursul carora scula utilizata poate veni in contact cu circuite electrice ascunse sau cu propriul cordon de alimentare.**
Contactul cu un cablu sub tensiune poate pune sub tensiune si componente metalice ale masinii, conducand astfel la electrocutare.

k) **Tineti cablul de alimentare la distanta de sculele in rotatie.**
Cand pierdeti controlul asupra masinii, cablul de alimentare poate fi taiat sau prins de scula si mana sau bratul dvs. pot fi antrenate spre scula in rotatie.

l) **Nu lasati masina din mana pana cand scula nu se opreste complet din miscare.**
Scula in rotatie poate ajunge in contact cu suprafata pe care asezati masina si astfel puteti pierde controlul asupra masinii.

m) **Nu lasati masina sa meargă in timp ce va deplasati cu aceasta.** Hainele dvs. pot intra accidental in contact cu scula in rotatie si pot fi antrenate de aceasta, provocandu-va raniri grave.

n) **Curatati periodic fantele de aerisire ale masinii.**
Suflanta motorului atrage praf in carcasa motorului si o acumulare masiva de pulbere de metal poate genera pericole de natura electrica.

o) **Nu utilizati masina in apropiere de materiale inflamabile.** Scanteile rezultante in timpul lucrului pot aprinde aceste materiale.

p) **Nu utilizati scule care necesita lichid de racire.**
Utilizarea apei sau altor lichide de racire poate duce la electrocutare.

4.2 Reculul si instructiunile de siguranta corespunzatoare

Reculul este reacția brusca în urma agătarii sau blocării unei scule în rotație, ca disc abraziv sau perie de sarma.

Agătarea sau blocarea în materialul prelucrat duce la oprirea brusca a sculei în rotație.
Astfel masina scapata de sub control este aruncată în direcția opusa sensului de rotație a sculei la locul de blocare.

De exemplu, când un disc abraziv se agăta sau se blochează în material, marginea discului, care patrunde în piesa de lucru, se oprește și se poate rupe sau poate provoca un recul.
Discul abraziv se deplasează atunci spre utilizator sau în direcția opusa, în funcție de direcția de rotație a discului în punctul de blocare.
Discurile abrazive se pot rupe în astfel de cazuri.

Reculul apare ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau incorecte a masinii. Acesta poate fi evitat prin aplicarea unor măsuri de siguranță descrise în continuare.

a) **Tineti masina bine cu ambele maini si adoptati o pozitie in care corpul si bratele dvs. sa poata prelua fortele generate de recul.**
Utilizati întotdeauna manerul suplimentar, dacă este în dotare, pentru a controla căt mai bine fortele de recul și momentele de cuplu invers la pornire.

Luând măsurile de protecție corespunzătoare, operatorul poate controla fortele de recul.

b) **Nu apropriati mainile de sculele in rotatie.**
În cazul unui recul scula va poate atinge și rani.

c) **Evitati patrunderea corpului in zona in care poate ajunge scula in rotatie in cazul unui recul.**
Reculul impinge masina în direcție opusă direcției de mișcare a sculei în punctul de blocare.

d) **Lucrati cu atentie in zone dificile (colturi, margini, muchii ascunse, etc.). Nu permiteti sculelor sa 'sare' din piesa de lucru si sa se agate in material.** Scula în rotație tind să se agafe în material în zona colturilor și muchiilor ascunse sau dacă 'sare' din material.
Ca urmare puteti pierde controlul masinii si poate lua nastere un recul.

e) **Nu utilizati panze cu lant sau danturate.**
Acest tip de scule provoaca deseori reculul și pierderea controlului asupra masinii.

4.3 Instructiuni speciale de siguranta pentru lustruit:

Nu lasati in libertate componente ale paslei de slefuit, in special snurul de fixare. Ascundeti sau scurtati snururile de fixare.
Snururile libere care se rotesc odată cu pasla va pot prinde degetele sau se pot prinde în piesa de lucru.


4.4 Alte instructiuni speciale de siguranta

 **AVERTIZARE** – Utilizați obligatoriu ochelari de protecție.

Utilizați suporturi intermedii elastice dacă sunt livrate împreună cu sculele de slefuit sau dacă sunt recomandate.

Respectați recomandările fabricantului de scule sau accesoriilor! Protejați discurile de grăsimi și socuri!
Depozitați și manevrați cu grijă sculele de slefuit, conform recomandărilor fabricantului.

Piesa de lucru trebuie să fie asezată stabil și asigurată împotriva alunecării cu dispozitive de fixare. Piezile de dimensiuni mai mari trebuie să fie sprijinite suplimentar.

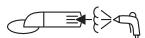

In timpul lucrului, mai ales la prelucrarea metalelor, in masina se poate acumula praf sau pulbere conductoare de electricitate. Aceasta poate duce la transmiterea de energie electrica la carcasa masinii si la pericolul de electrocutare.

De aceea este necesar sa curatati masina periodic: tineti bine masina in mana si, cu motorul mergand, suflati aer comprimat prin fantele de aerisire, posterioare ale masinii.

Se recomanda utilizarea unei instalatii de aspirat stationare si montarea unei sigurante diferențiale (FI) înaintea acestora. La deconectarea masinii de sifluit prin declansarea sigurantei diferențiale masina trebuie verificata si curata.

Pentru curatarea motorului vezi capitolul 9 Curatarea.

Pulberile de materiale acoperite cu vopsele pe baza de plumb, praful unor esente de lemn, a unor minerale si metale pot fi daunatoare sanatati. Atingerea sau inspirarea acestor pulberi poate determina reacții alergice si/sau imbolnavirea cailor respiratorii ale utilizatorului sau persoanelor aflate in apropiere.

Anumite pulberi, ca cele de stejar sau fag, sunt considerate cancerigene, in special in combinatie cu substanțe aditionale utilizate in prelucrarea lemnului (substanțe pe baza de crom, materiale de protecție pentru lemn). Materialele ce contin azbest pot fi prelucrate numai de personal calificat.

-utilizati o instalatie de exhaustare
-asigurati o buna ventilatie a spatiului de lucru
-se recomanda utilizarea unei masi de protectie cu filtru de clasa P2
Respectati normele locale in vigoare referitoare la materialele prelucrate.

Se interzice prelucrarea materialelor care dau nastere in timpul lucrului la pulberi sau vaporii toxici (ex. azbest).

Asigurati-vă ca in timpul lucrului in conditii de praf in exces, fantele de aerisire sunt mereu libere. Daca este necesara indepartarea prafului, deconectati masina de la retea, utilizati numai obiecte nemetalice si evitati deteriorarea componentelor interne ale masinii.

Se interzice utilizarea de scule deteriorate, deformate sau care vibreaza.

Daca utilizati masina in aer liber, montati o siguranta diferențiala FI cu curent max. de declansare de 30 mA!

Scoateti sticherul din priza inainte de orice operatie de reglare, dotare sau intretinere.

Manerul suplimentar deteriorat sau rupt trebuie inlocuit imediat. Nu utilizati masina cu manerul suplimentar defect.

Protectia de mana deteriorata sau rupta trebuie inlocuita imediat. Nu utilizati masina cu protectia de mana defecta.

5. Descriere

Vezi pag. 2.

1 Tasta pentru reglarea protectiei de mana

- 2 Protectie de mana
- 3 Buton blocare ax (actionati numai cand axul este complet in repaus)
- 4 Intrerupator glisant de pornire/oprire
- 5 Maner suplimentar / maner suplimentar antivibratii*
- 6 Selector reglare turatie
- 7 Indicator electronic Signal
- 8 Piulita de fixare
- 9 Scula de prelucrare
- 10 Flansa suport
- 11 Ax
- 12 Cheie hexagonalala inbus
- 13 Cheie pentru doua orificii

* in functie de dotare /neinclus in furnitura

6. Punerea in functiune

! Inainte de punerea in functiune verificati daca tensiunea si frecventa inscrise pe placuta de identificare a masinii corespund caracteristicilor curentului din reteaua de alimentare.

6.1 Montarea manerului suplimentar

! Lucrati numai cu manerul suplimentar (5) montat!
Ifiletatii bine manerul suplimentar pe partea stanga sau dreapta a masinii.

6.2 Montarea protectiei de mana

! Lucrati numai cu protectia de mana (2) montata.

Einsetzen:

- Apasati tasta (1) si tineti-o apasata.
- Impingeți protecția de mana (2) conform figurii a, pag. 2) **de jos in sus** in santul de fixare. Impingeți mai intai glisorul cu diametrul cel mai mare aprox. 5 mm in santul exterior. Apoi impingeți glisorul cu diametrul cel mai mic in santul interior.

Nota: Nu incercati sa impingeți ambele glisoare simultan in ambele santiuri. Nu veti reusi. Incepeti mai intai cu glisorul exterior, iar cel interior urmeaza de la sine.

Rotirea:

- Apasati tasta (1) si rotiti protectia de mana astfel, incat zona acoperita sa fie indreptata spre utilizator.
- Verificati montarea sigura: tasta (1) trebuie sa fie fixata in pozitia si protectia de mana nu trebuie sa poata fi rotita.

7. Montarea sculei de prelucrare

! Inainte de orice operatie de montaj accesoriu: scoateti sticherul din priza. Masina trebuie sa fie opriata si axul sa fie in repaus.

7.1 Montarea sculei

Vezi fig. b, pag. 2


- Cele 2 fete ale flansei suport (10 sunt diferite: montati flansa suport (10) pe axul (11) astfel,

incat gatul cu diametru mare, care corespunde sculei de prelucrare (9) sa fie indreptat in sus.

- Asezati scula (9) pe flansa suport (10). Scula trebuie sa se sprijine uniform pe flansa suport.

7.2 Insurubarea/desurubarea piulitei de fixare Insurubarea piulitei de fixare (8):

Cele 2 fete ale piulitei de fixare (8) sunt diferite. Insurubati piulita de fixare pe axul (11) ca in fig. de mai jos.

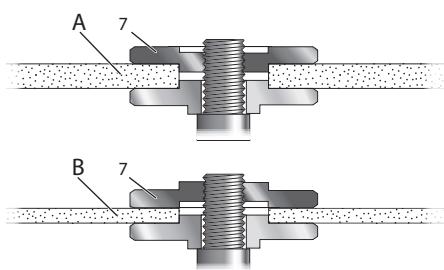

- A) Pentru scule groase (6 mm):

Gatul piulitei de fixare (8) este indreptat in jos pentru ca scula de prelucrare sa poata fi montata in siguranta.

B) Pentru scule subtiri (3 mm):

Gatul piulitei de fixare (8) este indreptat in sus pentru ca scula de prelucrare sa poata fi montata in siguranta.

- Blocati axul (11) cu cheia hexagonală inbus (12). Insurubati piulita de fixare (8) in sens orar cu cheia pentru doua orificii (13) (vezi fig. c, pag.2).

Desurubarea piulitei de fixare:

- Blocati axul cu cheia hexagonală inbus (12). Desurubati piulita de fixare (8) in sens antiorar cu cheia pentru doua orificii (13) (vezi fig. b, pag. 2).

8. Utilizarea

8.1 Reglarea turatiei

Turatia poate fi setata si apoi reglata progresiv cu selectorul (6).

Pozitiile 1-6 corespund aproximativ urmatoarelor turatii in relanti:

1.....1300 / min	42900 / min
2.....1800 / min	53500 / min
3.....2400 / min	64000 / min

Blocul electronic VTC permite adaptarea prelucrarii la material si mentinera unei turatii aproape constante chiar si in timpul solicitarii masinii.

8.2 Ein-/Ausschalten

Conduceti masina cu ambele maini.


Porniti mai intai masina si apoi asezati-o pe piesa de lucru.

Evitati ca masina sa aspire praf si span suplimentar.

La pornire si oprire tineti masina la distanta de eventuale depunerile de praf.

Dupa oprire nu lasati masina din mana pana cand motorul nu se opreste complet.

La functionarea de durata, masina continua sa meargă, chiar daca este scapata din mana. De aceea tineti masina intotdeauna cu ambele maini de manerele din dotare, asigurati-vă o pozitie sigura si lucrati cu multa atentie.

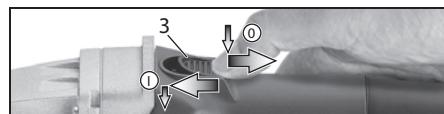

Pornirea: Impingeți intrerupatorul glisant (4) spre fata. Pentru functionarea continua apăsați intrerupatorul în jos până se fixează în poziție.

Oprirea: Apăsați pe partea din spate a intrerupătorului (4) și eliberați-l.

8.3 Recomandari de lucru

Apasati masina usor pe piesa de lucru si deplasati-o uniform pe suprafata acesteia.

9. Curatarea

Curatarea motorului: Curatati masina periodic, sufland aer comprimat prin fantele de aerisire din spate.

Tineti foarte bine masina in timpul acestei operatii.

10. Depanarea

Indicatorul electronic Signal (7) este aprins si turatia in sarcina scade. Temperatura bobinei este prea ridicata! Lasati masina sa meargă in relanti pana cand se stinge indicatorul electronic Signal.

Indicatorul electronic Signal (7) se aprinde intermitent si masina nu functioneaza. A intervenit protectia la pornire accidentală. Daca introduceti stecherul in priza cu masina pornita sau daca revine curentul in retea dupa o pauza, masina nu porneste. Opriti si reporniti masina.

Interferente cu energie ridicata si inalta frecventa
Interferentele cu energie ridicata si inalta frecventa pot duce la oprirea masinii. In aceste cazuri opriti masina de la intrerupator, scoateti stecherul din priza si reintroduceti-l. Dupa ce deficiența dispare, puteti continua lucrul.

11. Accesorii

Utilizati numai accesorii Metabo originale.

Utilizati numai accesorii care corespund cerintelor si datelor specificate in acest manual.

Programul complet de accesori se gaseste in catalogul general Metabo.

12. Reparatii

 Reparatiile la masini electrice pot fi efectuate numai de electricieni calificati!

Masinile electrice care necesita reparatii pot fi prezentate la atelierele service agreate de Metabo.

Lista pieselor de schimb se gaseste la distributiorii autorizati.

si fazele de lucru cu solicitare mai redusa. Pe baza acestei evaluari stabiliti masuri de protectie corespunzatoare pentru utilizator (masuri organizatorice).

Valoare totala vibratii (suma vectoriala pe cele trei coordonate) exprimata conform EN 60745:

$a_{h,p}$ = valoare emisie vibratii (slefuire)
 $K_{h,p}$ = incertitudine (vibratie)

Valori tipice nivel zgomot:

L_{pA} = nivel presiune acustica
 L_{WA} = nivel putere acustica
 K_{pA}, K_{WA} = incertitudine

In timpul lucrului nivelul de zgomot poate depasi 80 dB(A).

 **Utilizati antifoane!**

13. Protectia mediului

Praful rezultat in urma slefuirii poate contine substante daunatoare: nu il aruncati in gunoiul menajer ci predati-l la un centru specializat de colectare.

Respectati normele nationale referitoare la debarsarea ecologica si reciclarea masinilor, ambalajelor si accesoriilor uzate.

 Numai pentru statele UE: Nu aruncati masinile electrice la gunoiul menajer! Conform Directivei europene 2002/96/EG pentru masini electrice si electronice uzate si a normelor legale nationale masinile electrice uzate trebuie colectate separat si supuse unui proces ecologic de revalorificare.

14. Date tehnice

Explicatii la datele de la pag. 3.
Sub rezerva modificarilor tehnice.

D_{max} = diametru maxim scula de prelucrare
 $t_{max,1}$ = grosime max. admisa a sculei in zona de fixare la utilizarea piulitei de fixare (8)
 $t_{max,3}$ = grosime max. admisa a sculei de prelucrare
 M = filet ax
 l = lungime ax de slefuire
 n = turatie in relanti (turatie maxima)
 P_1 = putere absorbita
 P_2 = putere nominala
 m = greutate fara cablu de alimentare

Valorile masuratorilor exprimate conform EN 60745.

Masina cu clasa de protectie II
~ Curent alternativ

Datele tehnice mentionate au tolerante in functie de standardul aplicabil in vigoare.

Valori emisii

Aceste valori permit evaluarea emisiilor masinii electrice si compararea diferitelor masini electrice. In functie de conditiile de lucru, de starea masinii sau a sculei utilizate solicitarea poate fi mai mare sau mai mica. Pentru evaluare luati in calcul pauzele de lucru